

# FR

## 1. Description

Dans certains cas, après un soutirage d'eau chaude sanitaire, la chaudière reste bloquée en attente, avec l'affichage : Code **E8**. Le passage automatique en mode chauffage ne se fait pas, bien que la chaudière soit en demande chauffage (température départ mesurée **t1**, inférieure à la température définie **T<sub>set</sub>**).

Un soutirage d'eau chaude sanitaire permet de débloquer temporairement la chaudière.

En cas d'apparition, de façon répétée, du code **E8** pendant plus de 10 minutes, il est nécessaire de remplacer la carte de sécurité.

Pour palier à ce problème, un paramètre de la carte de sécurité, réglé d'usine, a été modifié. Les cartes mises à jour, sont disponibles au CPR depuis le 28/05/2010.

Avant tout remplacement de carte de sécurité, vérifier les points suivants :

- Vérifier la pression d'eau, vérifier l'absence d'air dans le circuit chauffage,
- Vérifier que la pompe chauffage tourne
- Vérifier l'encrassement de l'échangeur à plaques
- Vérifier les sondes départ et retour : leur valeur ohmique (NTC 12 kOhm à 25 °C), leur bon raccordement sur la carte de sécurité.

**i** Lorsque des sondes ont été retirées, replacer les sondes au maximum à 40 mm de l'échangeur thermique sur les tubes cuivre

## 2. Appareils concernés - Date d'application

Appareil	Numéro de colis	N° d'article	Appliqué en usine à partir du numéro de série suivant	Date d'application
MCR 24/28 BIC	HG47	100011062	101300283930	Mai 2010
MCR 24/28 BIC BE	HG48	100011063		
MCR 24/28 BIC PL	HG49	100011064		

## 3. Pièces de rechange

Repère	Référence en pièces de rechange	Désignation	Marquage et indice de la carte modifiée : 121130 AD*
4001	S101329 ou S100786	Carte de sécurité BIC 327	