De Dietrich THERMIQUE

T

Service Documentation
Technico-commerciale

Information Technique

Rubrique n° 1

Chaudières au fioul

EF / EFU... / EFU C...

FR

Raccordement du tableau de commande B-Control (Colis MY450)

P5253 JS F 67580 Mertzwiller | N° IT2636 | 08/09/2015

ATTENTION : Pour éviter toute détérioration de la carte électronique CU (unité centrale), veiller au raccordement correct du câble provenant du tableau de commande B-Control :

Raccordement correct :

IMPORTANT :

Raccorder le câble du tableau de commande sur le connecteur **X20** de la carte **CU** :

B-Control

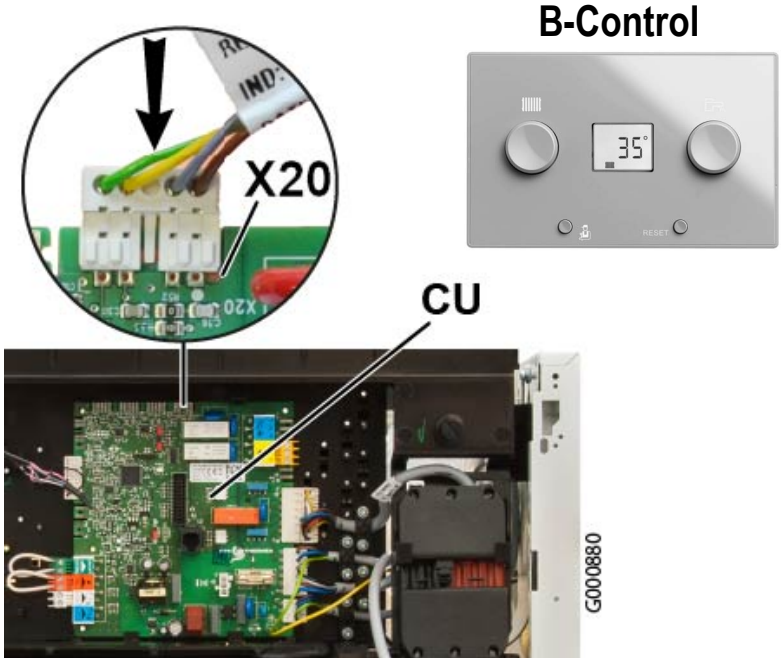

Raccordement incorrect :

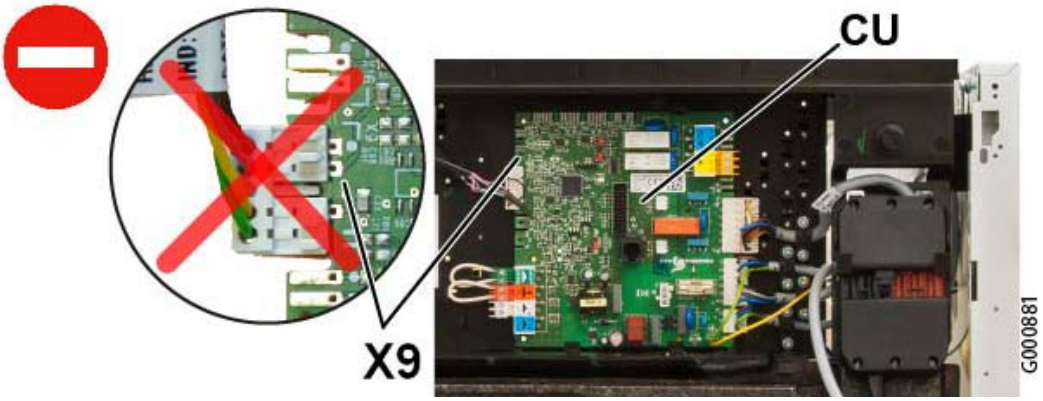

En cas de raccordement du tableau de commande B-Control sur le connecteur X9 de la carte CU et en cas de mise sous tension, l'erreur B31 (ERREUR TAS) apparaît : la carte CU a été endommagée et doit être remplacée !